

Service Mitteilung Sporty-Family Zu geringe Mikrofonempfindlichkeit, besonders Im Baby-Mode

Leider ist es bei einem Teil der Produktion von SPORTY FAMILY mit den Seriennummern 9..... vorgekommen, dass ein Koppelkondensator mit zu kleinem Wert (0.001 μ F anstelle von 0.01 μ F) eingebaut wurde.

Bei Geräten mit offensichtlich zu geringer Mikrofonempfindlichkeit sollte der Kondensator **C 266** gewechselt werden. Es kann auch der Einfachheit halber ein zusätzlicher SMD-Kondensator von 0.01 μ F parallel zum vorhandenen Kondensator eingelötet werden.

Die Position des Kondensators ist nach Öffnen des Gerätes (Rückwand abschrauben) leicht zu finden:

