

Serviceinformation SERV 7092/ 5080-U3.DOC
Probleme mit dem SCANSTOP bei
bei AE 5080 (mit ASS)

1. Technisches Problem: SCANSTOP funktioniert nicht

Anlässlich der Einbauten des Albrecht Super Squelch haben wir bei Geräten, die Ende August 1997 umgebaut wurden, u.a. auch zur Vermeidung von Schaltgeräuschen beim Umschalten von Senden auf Empfang einen Kondensator (siehe SERV 7081, 4.) 22 µF, C 61 im geänderten Schaltplan, zusätzlich eingelötet.

Diese Maßnahme bewirkt leider, daß der SCANSTOP-Befehl nicht mehr richtig erkannt wird und der Scanner durchlaufen kann.

Wir widerrufen daher diese Änderung. Vorhandene Lagerware wird wieder geändert, der Kondensator (Löteseite der Platine) ist dabei zu entfernen.

2. Bedienungsanleitung

Beim Einbauen des ASS hat unser Umbautrupps leider bei einigen Geräten vergessen, die Ergänzung der Bedienungsanleitung beizupacken.

Bei der Entfernung von C 61 ist gleichzeitig das fehlende Bedienungsanleitungsbeiblatt beizufügen (ASSPCB-B.DOC).

15.9.97 gez. W. Schnorrenberg